




Montering av teakdekk med glassfiber underlag

1. Området der dekket skal monteres på båten skal være plant og renses med Bostik Cleaner 1 eller silikonfjerner. Bruk en ufarget klut som ikke loer. **Bytt til en helt ren klut** og gjør en siste rens med før siste avtørkning slik at eventuell formvoks, polering eller silikon fra støpen absorbert i den første kluten ikke legges igjen på området som skal limes.

Glassfiberen under dekkene er nyslipt rett før pakking og skal ikke å renses så lenge det ikke er forurenset etter emballasjen er tatt av. Ikke bruk acetone på denne. Kan med fordel børstes fri for eventuelt støv.

2. Påfør monteringslimet Sabatack 750XL som et rutemønster på glassfiberen (dekkets underside). Cirka 5 patroner a 300ml per kvadratmeter. Sabatack 750XL har en åpentid på ca 15-20 min. Pass på at åpentiden ikke overskrides innen bitene blir presset ned til båten. På ekstra store flater kan med fordel limet påføres på båten i stedet for under dekket.

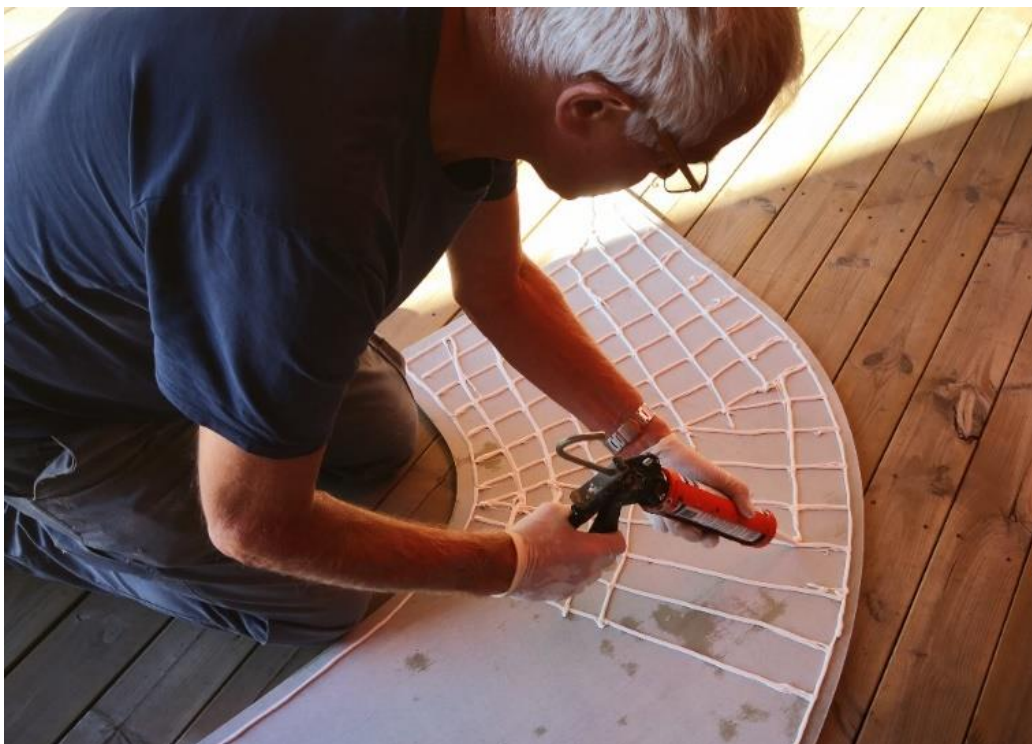

3. Limet skal tannsparkles ut med West System 809 tannsparkel (medfølger). Denne legger igjen CA 1-1,2 liter per kvadratmeter. Bruk den groveste tanningen (se bilde under) Etter limet er fordelt med tannsparkel påføres en ekstra stripe lim rundt kanten på elementet som en ekstra sikkerhet for at vannet ikke skal trekke inn under elementet (se bilde under).



4. Legg dekket på plass i båten og fikser den.



5. Når delen er lagt på riktig plass i båten må all luft i limsjiktet presses ut. Start med å tråkke i senter av elementet og fortsett så å tråkk utover mot kantene slik at luften finner veien ut mot kantene og ikke låses i senter. Ta deg god tid! Bruk gjerne 10 minutter på å tråkke ut hver kvadratmeter. Når det utført og det samtidig ikke lenger høres surklelyder fra luft som tråkkes ut er det tid for å legge på vekter. Bruk CA 40kg vekter per kvadratmeter dekk. Fordeles med jevnt trykk. Er vektene veldig tunge kan det med fordel legges noen plater eller lekter under for å fordele trykket. Sørg for at dekkene ikke har mulighet for å flytte seg i limet før det herder.

Gjør en siste visuell sjekk og se dekkene ligger slik den skal.

Herdetiden på limet er vanligvis 48 timer ved en temperatur på 20 grader. Det må ikke limes dersom det er utsikter til temperatur under 5 grader på installasjonsstedet de neste 48 timene.

Etter utharding legges det en tynn fugestreng langs hele kanten på alle eksponerte dekk som monteres utenfor båten hardtop/kalesje. Dette som en ekstra sikkerhet for at vann ikke trenger inn under elementet og sprengfryser om vinteren. Det kan skade dekket.

Tips: Start med monteringen av det minste elementet først for å skaffe deg litt erfaring.